

ZESTAWIENIE PRAC ELEKTRYCZNYCH

w stacji monitoringu powietrza **Rybnik ul. Borki 37D**

1. Wymiana tablicy bezpiecznikowej TB

- 1.1. Zdemontować tablicę bezpiecznikową o wym. 23x30 cm z podstawami Bi 25A
- 1.2. Zamontować tablicę TB1 (typu S12 n/t obudowa z tworzywa sztucznego)
- 1.3. Zamontować 1 szt. zabezpieczenia różnicowo-prądowego 3 fazowego 25 A/ 0,03 A, 6 szt. zabezpieczeń nadprądowych typu C 16A do zabezpieczenia obwodów gniazd i urządzeń, 1 szt. zabezpieczeń nadprądowych typu B 16A do zabezpieczenia obwodów oświetlenia
- 1.4. Podłączyć obwody kontenera 6 szt. do TB1 w obwód zabezpieczenia różnicowo-prądowego 3 fazowego 25 A/ 0,03 A.

2. Wymiana zabezpieczeń głównych

- 2.1. Zdemontować istniejącą podstawę bezpieczników głównych 3xBi 25A typu Makowski
- 2.2. Zamontować nową obudowę bezpieczników typu S4 n/t. Zamontować i podłączyć zabezpieczenia główne typu S191 C 20A 3 szt. i zacisk zerowy ZUG niebieski 10 mm² dla przewodu PEN.

3. Uziemienie głównej szyny uziemiającej GSU

- 3.1. Wykonać przepust kablowy w podłodze średnicy 22 mm i wykonać połączenie przewodem żółto- zielonym LYżo (LgYżo) 1x16 mm² dł. 4 m między szyną GSU (istniejącą przy wyłączniku głównym WG) i uziomem kontenera po prawej stronie wejścia. Linkę na zewnątrz i wewnątrz zamontować w białej rurze ochronnej średnicy 22 mm na uchwytych, co 50 cm, dł. 4m

4. Montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

- 4.1. W nieużywanej tablicy licznikowej TL zamontować obudowę z tworzywa sztucznego typu S6 n/t i zamontować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe o klasie ochrony B+C 4-połowe
- 4.2. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe połączyć z tablicą TB przewodem LgY 1x 10 mm² dł. 4x1 m w kolorze czarnym – przewody fazowe i niebieskim – przewód N,
- 4.3. Połączyć zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z szyną uziemiającą GSU przewodem żółto- zielonym LYżo (LgYżo) 1x16 mm² dł. 1 m.

5. Montaż szyny uziemiającej SU i uziemień urządzeń

- 5.1. W rejonie masztu teleskopowego wewnątrz pomieszczenie umocować na suficie szynę uziemiającą SU na 2 szt. izolatorach wsporczych typu SW4 lub podobnych z otworami średnicy 6,5 mm do podłączenia linek uziemiających z płaskownika miedzianego szer.x gr. 25 mm x 3 mm dł. 25 cm
- 5.2. Od szyny GSU poprowadzić przewód żółto- zielony LYżo (LgYżo) 1x16 mm² dł. 6 m. w korytku kablowym 20x25 dł. 2 m w przedsiionku i dalej w istniejącym korytku kablowym.
- 5.3. Połączenia z szynami GSU i SU wykonać śrubami M6, na końcach linki zaprasować zaciski kablowe twarde Cu 16.
- 5.4. Uziemieć maszt teleskopowy zakładając obejmę stalową średnicy 80 mm (nie wiercić w maszcie otworu!) i połączyć przewodem żółto- zielonym LYżo (LgYżo) 1x16 mm² dł. 1 m z szyną SU
- 5.5. Uziemieć stojaki urządzeń przez połączenie przewodem żółto- zielonym LYżo (LgYżo) 1x16 mm² dł. 4 m z szyną SU

6. Uziemienie zewnętrznych urządzeń

- 6.1. Wykonać uziemienie zewnętrznego klimatyzatora, podstawy i kraty antywłamaniowej przewodem żółto- zielonym LYżo (LgYżo) 1x16 mm² dł. 3 m w białej rurze ochronnej średnicy 22 mm dł. 2 m na uchwytych, co 50 cm. od uziomu kontenera.
- 6.2. Zamontować białą rurę ochronną średnicy 22 mm na uchwytych, co 50 cm dł.3 m i wprowadzić do niej istniejący przewód uziemiający masztu LgY 1x 50 mm²
- 6.3. Zamocować nad dachem kontenera na maszcie teleskopowym obejmę stalową 80 mm (nie wiercić w maszcie otworu !) i połączyć z istniejącym przewodem LgY 1x 50 mm² . Na połączeniu zaprasować końcówki Cu 50 2 szt.

7. Prace uzupełniające

- 7.1. Zdemontować nieczynne gniazdo 3 fazowe przy rozdzielnicy głównej RG wraz z przewodem zasilającym YKY 4x2,5 dł. 2 m.
- 7.2. Uzupełnić klosze szklane średnicy 100 mm 2 szt. oraz 3 szt. żarówek 60W.
- 7.3. Wykonać pomiary powykonawcze skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego 3 fazowego wraz z protokołami

